

# RAPTOR®

## ANLEITUNG WEICHHOLZ



### Gesundheits- und Arbeitsschutz:

Bei der Handhabung / Vorbereitung von Holz empfehlen wir die Verwendung von Schutzbrillen und Handschuhen.

### Empfohlene Produkte:

- RAPTOR® Kit: RLB/S4, RLT/S4
- Polyester Holz Füller
- Schleifpapier Körnung P100-180



### 1. OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberfläche muss sauber und trocken sein. Jeglichen Staub und lose Teilchen entfernen. Verrottetes Holz und Splinter vollständig entfernen. Füllen Sie Unebenheiten mit einem Polyester Holzfüller auf und beenden Sie den Vorgang gemäß Anweisungen des Herstellers.



### 6. AUFSPRÜHEN

Anwendungspistole an der Flasche befestigen. Luftdruck an Pistole zwischen 2.5-7.0 bar abhängig von der Struktur. RAPTOR in einem Abstand von 45-150 cm und gleichmäßiger Lackierbewegung auf die vorbereitete Oberfläche auftragen, um die gewünschte Struktur zu erhalten. Topfzeit - ca. 60 Minuten.



### 2. SCHLEIFEN

Das Holz leicht abschleifen mit Schleifpapier Körnung P100-180. Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger, und mit einem feuchten Tuch, und lassen Sie das Holz trocknen.



### 7. ZUSÄTZLICHE SCHICHTEN

Besser 2-3 dünne Schichten als eine dicke auftragen. Wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen auf 60 Minuten Zwischenabluftzeit zwischen den Schichten achten.



### 3. ABDECKEN

Alle Flächen abdecken wo RAPTOR nicht aufgetragen werden soll.



### 8. DECKLACKIERUNG

RAPTOR kann mit den meisten modernen Decklacksystemen überlackiert werden. Lassen Sie RAPTOR 24 Stunden trocknen, dann mit feinem Schleifpad anschleifen, reinigen, Decklack oder Klarlack auftragen.



### 4. RAPTOR ANMISCHEN

RAPTOR in Übereinstimmung mit der Anleitung EINFÜLLEN-SCHÜTTELN-AUFSPRÜHEN auftragen. Das RAPTOR Mischungsverhältnis beträgt 3:1. Die RAPTOR Flaschen enthalten 711ml der Schutzlackierung mit ausreichend Platz für 237ml Härter. Ein Messbecher zur Abmessung der korrekten Härtermenge ist enthalten.



### 9. TROCKNUNGSZEITEN

Lassen Sie RAPTOR gemäß Anleitung trocknen. Staubtrocken: 1 Stunde. Leichte Belastung: 2-3 Tage. Normale Belastung: 7 Tage.



### 5. SCHÜTTELN

Flasche 2 Minuten gründlich! schütteln bzw. Gemisch im Messbecher sehr gut durchrühren.



### 10. REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

Reinigen Sie Pistole, Ausrüstung und Sprühnebel mit Lackverdünner oder anderen Reinigern auf Acetonbasis, bevor RAPTOR vollständig ausgehärtet ist.

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf dem gegenwärtigen technischen Wissen und es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck sicherzustellen.*

